


POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

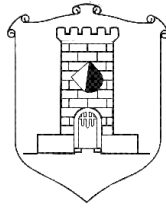

Povodňová prohlídka byla provedena na toku: Doubravský potok, Stratovská svodnice, Mlynařice, Černava, Litolská svodnice a Labe

Správa toku: Povodí Labe, a.s., Víta Nejedlého 951, 500 03Hradec Králové.

Povodňovou prohlídku provedli dne 13. 03. 2024

Ing. Vladislav Šplíchal – místostarosta města Lysá nad Labem

Mgr. Martina Bartošíková – tajemník povodňové komise

Luděk Příbil – člen povodňové komise

Lubor Kašpar – vodoprávní úřad

Jaroslav Konečný – člen povodňové komise

Ing. Libor Novák – zástupce Povodí Labe

Jaroslav Bechyně – zástupce Povodí Labe

Jan Kurka – zástupce Povodí Labe

Zuzana Brandová – zástupce Povodí Labe

Ing. Jana Malinová – zástupce Povodí Labe

- 1) Byla provedena kontrola na toku **Doubravský potok** – prohlídka byla zahájena u rybníku Okrouhlík. Kontrola propustku pod tratí. Je třeba provádět pravidelné kontroly, aby nedocházelo k ucpání propustku. **Vzhledem k tomu, že je tento propustek města, měla by být nastavena pravidelná kontrola, která bude prováděna zaměstnanci města Lysá nad Labem.** Ze strany Okrouhlíku je zatrubnění s nižší kapacitou. Pod mostkem je průměr přibližně 1m. Propustek je na skalnatém podloží a nejde umístit níže. Výškový rozdíl hladiny cca 1,5 m. Na propustek za tratí je připravena studie proveditelnosti. Realizace těchto opatření je však v rozporu s kompenzačními opatřeními, která jsou uložena za stavbu obchvatu. Mělo by zde však být zbudováno opevnění, aby voda nerozebírala břehy.

2) **Stratovská svodnice**

Pozemky na kterých teče tento tok vlastní více majitelů. V době povodní vystoupala hladina a byla zaplavena přilehlá pole. Tok je celkově neudržovaný, za údržbu zodpovídá vlastník pozemku. Budou osloveni majitelé pozemků, aby odstranili polomové větve a překážky v průtoku. Propustek je potřeba opravit, vybagrovat a umístit nové zatrubnění. Nutno zvážit typ použitých materiálů, kvůli pojezdu těžké techniky. V případě realizace tohoto záměru je nutno požádat o souhlas k zásahu do VKP – pro stavební úpravy i výřez dřevin.

Na pravém břehu je drátěný plot v břehové linii ve vzdálenosti cca 80 cm od vodního toku – dle katastru nemovitostí je majitel p. Černohorský Jiří (p. č. 527/10 v k. ú Lysá

nad Labem). Do toku je též z tohoto pozemku vyústěna trubka 110 KG. **Vodoprávní úřad vyzve majitele k doložení povolení k vypouštění vod a odstranění oplocení.** U stavebnin je nutno odstranit splávi a dřeviny, které vyrůstají přímo z toku a běhové linie. Zatrubnění u stavebnin – Majitel doloží, že zatrubnění je vyčištěno. Tento pozemek je v KN veden jako manipulační plocha. Okolí tohoto propustku je masivně zarostlé šípem a bezem. Tyto porosty je třeba odstranit. Na levém břehu areálu je deponie stavebního materiálu – není zajištěna proti splavení.

3) **Poděbradova ulice – propustek pod komunikací**

Na tomto propustku mříž, která je nevhodně umístěna a nelze ji čistit od splaveného materiálu. V případě rekonstrukce a posunu této mříže je nezbytné požádat PLA o vyjádření. Mříž může být předsunuta, ale bude dodržena stejná dimenze rozteče, jako u mříže stávající. Za tohoto stavu je mříž vnímána, jako překážka v toku. **Budou prověřeny nátoky do tohoto vodního toku, protože vypadají znečištěně.**

4) **Propustek u Penny**

Mříž musí být zrekonstruována z kulatiny, bude dodržena stejná rozteč a dimenze. Návrh bude předložen PLA. Nutrie zde vytváří nory – **nutno umístit cedule ZÁKAZ KRMENÍ!** V toku se nachází zbytky jídla.

5) **Pramen Černavy**

Areál Čechova – aktuálně vyschlé koryto. Dle PLA se nejedná o oficiální pramen a toto koryto není považováno za vodní tok.

6) **Černava – Mlynařice „Rozdělovák“**

V době povodní byla zvýšena hladina na rybníčku U Karlova, na tomto rozdělovacím objektu byla provizorně umístěna deska, aby došlo ke snížení hladiny – nutno umístit prkna, aby byla hladina na původním stavu. Prkna budou mít dluže, aby se s nimi dalo manipulovat dle potřeby.

7) **Rybníček U Karlova**

Stavidlo je v majetku PLA – nutno majetkově vypořádat s městem

8) **Mlynařice – Řehačka**

Velké množství spadných větví – bude vyčištěno PLA. V nátoku je vzdouvací objekt včetně hrázky. Povodňová komise chce předložit doklady, jakým způsobem se na rozdělovacím objektu manipuluje s vodou, aby nemohlo dojít k povodňovým stavům.

9) **Areál Pod mostem – Labe**

Na pozemku se nachází velké množství splavitelného materiálu. Bude osloven majitel pozemku s výzvou, jakým způsobem bude situaci řešit.

10) **Litolská svodnice za ČOV**

Povodňová komise chce řešit, jakým způsobem je zabezpečen výtok z ČOV při zvýšené hladině Litolské svodnice. Vyjádření Povodí Labe: v případě konstatování povodňové komise o závadách na objektech na Litolské svodnici, PLA prohlašuje, že tyto objekty nejsou v majetku Povodí Labe.

11) **Rybníček Na Brůdku**

Manipulační objekt není funkční. Nad rybníčkem jsou dřeviny v břehové linii zasahující do toku. V případě povodní může dojít k záchytu. Dřevní hmota je i v toku za mostem.